## LXM32S

# ANA-, DIG- und RSR-Encodermodule Benutzerhandbuch

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

EIO000003983.01 12/2021





#### **Rechtliche Hinweise**

Die Marke Schneider Electric sowie alle anderen in diesem Handbuch enthaltenen Markenzeichen von Schneider Electric SE und seinen Tochtergesellschaften sind das Eigentum von Schneider Electric SE oder seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Handbuch und seine Inhalte sind durch geltende Urheberrechtsgesetze geschützt und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Schneider Electric darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderweitig) zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden.

Schneider Electric gewährt keine Rechte oder Lizenzen für die kommerzielle Nutzung des Handbuchs oder seiner Inhalte, ausgenommen der nicht exklusiven und persönlichen Lizenz, die Website und ihre Inhalte in ihrer aktuellen Form zurate zu ziehen.

Produkte und Geräte von Schneider Electric dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, instand gesetzt und gewartet werden.

Da sich Standards, Spezifikationen und Konstruktionen von Zeit zu Zeit ändern, können die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernehmen Schneider Electric und seine Tochtergesellschaften keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen im Informationsgehalt dieses Dokuments oder für Folgen, die aus oder infolge der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen.

Als verantwortungsbewusstes und offenes Unternehmen aktualisieren wir unsere Inhalte, die nicht-inklusive Terminologie enthalten. Bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, können unsere Inhalte allerdings nach wie vor standardisierte Branchenbegriffe enthalten, die von unseren Kunden als unangemessen betrachtet werden.

© 2021 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	5
Qualifikation des Personals	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Über das Handbuch	7
Einführung	10
Überblick über Encodermodule	10
Technische Daten	12
Encodermodul ANA (analoge Schnittstelle)	
Encodermodul DIG (digitale Schnittstelle)	
Encodermodul RSR (Resolver-Schnittstelle)	
Installation	15
Installation des Moduls	
Kabelspezifikation und Anschlussbelegung	
Kabelbaugruppe	
Inbetriebnahme	
Allgemeine Einstellungen	
Vorbereitung	
Einstellung der Art der Verwendung und des Encoder-Typs	
Einstellen der absoluten Position für den Encoder 2	
Arbeiten mit Encoder-Inkrementen	
Einstellen des maximalen Abstands für die Suche nach dem	
Indeximpuls	26
Einstellungen für Maschinen-Encoder	28
Verwendung als Maschinen-Encoder	28
Einstellung der Versorgungsspannung	28
Einstellungen für die Schnittstelle EnDat 2.2	29
Einstellungen für die Schnittstelle BiSS	31
Einstellungen für die Schnittstelle ABI (Inkremental)	32
Einstellungen für die Schnittstelle SSI	34
Einstellung des Verhältnisses zwischen Maschinen-Encoder und	
Motor-Encoder	37
Einstellung für die Positionierung	41
Prüfung des maximalen Positionswerts des Maschinen-	
Encoders	
Einstellungen für Encoder von Fremdmotoren	
Verwendung als Motor-Encoder	
Schnittstelle für Hall-Effekt-Sensoren	
Einstellungen für Wake & Shake	50
Diagnose und Fehlerbehebung	
Mechanische und elektrische Probleme	52
Glossar	55
Index	57

## Sicherheitshinweise

#### Wichtige Informationen

Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb, Bedienung und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Wird dieses Symbol zusätzlich zu einem Sicherheitshinweis des Typs "Gefahr" oder "Warnung" angezeigt, bedeutet das, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung der Anweisungen unweigerlich Verletzung zur Folge hat



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

#### **M** GEFAHR

**GEFAHR** macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge hat.** 

#### **A** WARNUNG

**WARNUNG** macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge haben kann.** 

#### **▲ VORSICHT**

**VORSICHT** macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte Verletzungen **zur Folge haben kann.** 

#### **HINWEIS**

HINWEIS gibt Auskunft über Vorgehensweisen, bei denen keine Verletzungen drohen.

#### Bitte beachten

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Fachpersonal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs elektrischer Geräte und deren Installation verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

#### **Qualifikation des Personals**

Arbeiten an diesem Produkt dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden, die den Inhalt dieses Handbuchs und alle zum Produkt gehörenden Unterlagen kennen und verstehen. Die Fachkräfte müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung sowie ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage sein, mögliche Gefahren vorherzusehen und zu erkennen, die durch die Verwendung des Produkts, durch Änderung der Einstellungen sowie durch mechanische, elektrische und elektronische Ausrüstung der Gesamtanlage entstehen können.

Die Fachkräfte müssen in der Lage sein, mögliche Gefahren vorherzusehen und zu erkennen, die durch Parametrierung, Änderungen der Einstellungen sowie durch mechanische, elektrische und elektronische Ausrüstung entstehen können.

Alle relevanten Normen, Vorschriften und Regelungen zur industriellen Unfallverhütung müssen dem Fachpersonal bekannt sein und bei der Konzeption und Implementierung des Systems eingehalten werden.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die in diesem Dokument beschriebenen oder von diesem Dokument betroffenen Produkte sind Servo-Antriebsverstärker für dreiphasige Servomotoren sowie Software, Zubehör und Optionen.

Die Produkte sind für den Industriebereich spezifiziert und dürfen nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, Beispielen und Sicherheitsinformationen in diesem Dokument und mitgeltenden Dokumenten verwendet werden.

Die gültigen Sicherheitsvorschriften, die spezifizierten Bedingungen und technischen Daten sind jederzeit einzuhalten.

Vor dem Einsatz der Produkte ist eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete Anwendung durchzuführen. Entsprechend dem Ergebnis sind die sicherheitsbezogenen Maßnahmen zu ergreifen.

Da die Produkte als Teile eines Gesamtsystems oder Prozesses verwendet werden, müssen Sie die Personensicherheit durch das Konzept dieses Gesamtsystems oder Prozesses sicherstellen.

Betrieben Sie die Produkte nur mit den spezifizierten Kabeln und Zubehörteile. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und -ersatzteile.

Andere Verwendungen sind nicht bestimmungsgemäß und können Gefahren verursachen.

### Über das Handbuch

#### Inhalt des Dokuments

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch ergänzen das Benutzerhandbuch des Servoantriebs LXM32S.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind ausschließlich für die Verwendung mit dem zugehörigen Produkt vorgesehen. Machen Sie sich mit dem entsprechenden Benutzerhandbuch des Antriebs vertraut.

#### Gültigkeitshinweis

Dieses Benutzerhandbuch gilt für Encodermodule für den Servoantrieb LXM32S, Modulidentifikation ANA (VW3M3403), DIG (VW3M3402) und RSR (VW3M3401).

Informationen zur Produktkonformität sowie Umwelthinweise (RoHS, REACH, PEP, EOLI usw.) finden Sie unter www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/.

Die im vorliegenden Dokument sowie in den Dokumenten im Abschnitt "Weiterführende Dokumentation" beschriebenen Merkmale sind ebenfalls online verfügbar. Um auf die Online-Informationen zuzugreifen, gehen Sie zur Homepage von Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.

Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Merkmale sollten denjenigen entsprechen, die online angezeigt werden. Im Rahmen unserer Bemühungen um eine ständige Verbesserung werden Inhalte im Laufe der Zeit möglicherweise überarbeitet, um deren Verständlichkeit und Genauigkeit zu verbessern. Sollten Sie einen Unterschied zwischen den Informationen in diesem Dokument und denjenigen online feststellen, verwenden Sie die Online-Informationen als Referenz.

#### Weiterführende Dokumentation

Titel der Dokumentation	Referenznummer
LXM32S - ANA-, DIG- und RSR-Encodermodule - Benutzerhandbuch	EIO0000003981 (eng)
(dieses Handbuch)	EIO0000003982 (fre)
	EIO0000003983 (ger)
Lexium 32S - Servoantrieb - Handbuch	0198441114060 (eng)
	0198441114061 (fre)
	0198441114059 (ger)
	0198441114063 (spa)
	0198441114062 (ita)
	0198441114064 (chi)
	0198441114065 (tur)

#### **Produktinformationen**

#### **AWARNUNG**

#### **STEUERUNGSAUSFALL**

- Bei der Konzeption von Steuerungsstrategien müssen mögliche Störungen auf den Steuerpfaden berücksichtigt werden, und bei bestimmten kritischen Steuerungsfunktionen ist dafür zu sorgen, dass während und nach einem Pfadfehler ein sicherer Zustand erreicht wird. Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind die Notabschaltung (Not-Aus) und der Nachlauf-Stopp, Stromausfall und Neustart.
- Für kritische Steuerfunktionen müssen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Systemsteuerungspfade können Kommunikationsverbindungen umfassen.
   Dabei müssen die Auswirkungen unerwarteter Sendeverzögerungen und Verbindungsstörungen berücksichtigt werden.
- Sämtliche Unfallverhütungsvorschriften und lokalen Sicherheitsrichtlinien sind zu beachten.<sup>1</sup>
- Jede Implementierung des Geräts muss individuell und sorgfältig auf einwandfreien Betrieb geprüft werden, bevor das Gerät an Ort und Stelle in Betrieb gesetzt wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

<sup>1</sup> Weitere Informationen finden Sie in den aktuellen Versionen von NEMA ICS 1.1 "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" sowie von NEMA ICS 7.1, "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" oder den entsprechenden, vor Ort geltenden Vorschriften.

#### Terminologie gemäß den geltenden Normen

Die technischen Begriffe, Terminologien, Symbole und zugehörigen Beschreibungen, die in diesem Handbuch oder auf dem Produkt selbst verwendet werden, werden im Allgemeinen von den Begriffen oder Definitionen internationaler Standards abgeleitet.

Im Bereich der funktionalen Sicherheitssysteme, Antriebe und allgemeinen Automatisierungssysteme betrifft das unter anderem Begriffe wie Sicherheit, Sicherheitsfunktion, Sicherer Zustand, Fehler, Fehlerreset/Zurücksetzen bei Fehler, Ausfall, Störung, Warnung/Warnmeldung, Fehlermeldung, gefährlich/gefahrbringend usw.

#### Nachstehend einige der geltenden Standards:

Norm	Beschreibung
IEC 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen, Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
ISO 13849-1:2015	Sicherheit von Maschinen: Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
	Allgemeine Gestaltungsleitsätze
EN 61496-1:2013	Sicherheit von Maschinen: Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen
	Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
EN 60204-1:2006	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstungen von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
ISO 14119:2013	Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen – Leitsätze für Gestaltung und Auswahl
ISO 13850:2015	Sicherheit von Maschinen – Not-Halt – Gestaltungsleitsätze
IEC 62061:2015	Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und elektronisch programmierbarer Steuerungssysteme
IEC 61508-1:2010	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme: Allgemeine Anforderungen
IEC 61508-2:2010	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ programmierbarer elektronischer Systeme: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
IEC 61508-3:2010	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ programmierbarer elektronischer Systeme: Anforderungen an Software
IEC 61784-3:2016	Industrielle Kommunikationsnetze - Profile - Teil 3: Funktional sichere Übertragung bei Feldbussen - Allgemeine Regeln und Festlegungen für Profile.
2006/42/EC	Maschinenrichtlinie
2014/30/EU	EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit)
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie

Darüber hinaus wurden einige der in diesem Dokument verwendeten Begriffe unter Umständen auch anderen Normen entnommen, u. a.:

Norm	Beschreibung
Normenreihe IEC 60034	Rotierende elektrische Geräte
Normenreihe IEC 61800	"Adjustable speed electrical power drive systems": Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl
Normenreihe IEC 61158	Industrielle Kommunikationsnetze – Feldbus für industrielle Steuerungssysteme

Bei einer Verwendung des Begriffs *Betriebsumgebung/Betriebsbereich* in Verbindung mit der Beschreibung bestimmter Gefahren und Risiken entspricht der Begriff der Definition von *Gefahrenbereich* oder *Gefahrenzone* in der *Maschinenrichtlinie* (2006/42/EC) und der Norm *ISO* 12100:2010.

**HINWEIS:** Die vorherig erwähnten Standards können auf die spezifischen Produkte in der vorliegenden Dokumentation zutreffen oder nicht. Für weitere Informationen hinsichtlich individueller Standards, die auf hier beschriebene Produkte zutreffen, siehe die Eigenschaftstabellen der hier erwähnten Produkte.

## Einführung

#### Überblick über Encodermodule

#### Überblick

Der Antrieb LXM32S verfügt über einen Steckplatz (Steckplatz 2) für Encodermodule und ermöglicht somit den Anschluss eines zusätzlichen Encoders (Maschinen-Encoder) oder eines Fremdmotors (Motor-Encoder).

Dieses Handbuch beschreibt 3 verschiedene Encodermodule:

Beschreibung	Referenz
Encodermodul ANA (analoge Schnittstelle) mit HD15 D-Sub-Anschluss (weiblich)	VW3M3403
Encodermodul DIG (digitale Schnittstelle) mit HD15 D-Sub-Anschluss (weiblich)	VW3M3402
Encodermodul RSR (Resolver-Schnittstelle) mit DE9 D-Sub-Anschluss (weiblich)	VW3M3401

Die Encodermodule können für zwei verschiedene Zwecke verwendet werden:

- Erhöhte Positionierungsgenauigkeit aufgrund einer direkten Messung der Position mit Bezug auf einen zusätzlichen Encoder (Machinen-Encoder)
- Unterstützung des Encoders von Fremdmotoren (Motor-Encoder)

#### Verwenden eines zusätzlichen Encoders (Maschinen-Encoder)

Sie können einen zusätzlichen auf die Maschine montierten Encoder (Maschinen-Encoder) zusammen mit einem Schneider Electric-Motor zu betreiben.

Encodermodul	Schnittstelle	Drehend	Linear
ANA (analoge Schnittstelle)	SinCos Hiperface <sup>(1)</sup> (ohne absolute Position)	х	х
(unaloge commusione)	SinCos 1Vpp (ohne Hall)	х	х
DIG	EnDat 2.2	х	х
(digitale Schnittstelle)	BiSS	х	-
	ABI (Inkrementalgeber)	х	х
	SSI	х	χ(2)

<sup>(1)</sup> Identische Handhabung wie SinCos 1Vpp. Die serielle Kommunikation der SinCos Hiperface-Schnittstelle wird nicht für die Positionierung verwendet.

#### Verwenden des Encoders eines Fremdmotors (Motor-Encoder)

Fremdmotoren können zusammen mit einem Encodermodul betrieben werden. Für die Encoder dieser Motoren (Motor-Encoder) stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung.

Encodermodul	Schnittstelle	Drehend	Linear
ANA	SinCos Hiperface	х	_(1)
(analoge Schnittstelle)	SinCos 1Vpp (ohne Hall)	х	х
	SinCos 1Vpp (mit Hall)	х	х

<sup>(2)</sup> Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.06 des Antriebs LXM32S.

Encodermodul	Schnittstelle	Drehend	Linear
RSR	Resolver	х	-
(4) Fin lineager Freedom with single Circles Llineafors Cohmittatella kenn vide sin lineager Freedom with			

<sup>(1)</sup> Ein linearer Encoder mit einer SinCos Hiperface-Schnittstelle kann wie ein linearer Encoder mit einer SinCos 1Vpp-Schnittstelle (ohne Hall) verwendet werden.

Es werden nur Wechselstrom-Synchron-Motoren mit einem Permanentmagneten unterstützt.

**HINWEIS:** Der Encoder eines Fremdmotors (Motor-Encoder) kann nicht zusammen mit dem Sicherheitsmodul eSM (VW3M3501) verwendet werden.

#### **Technische Daten**

#### **Encodermodul ANA (analoge Schnittstelle)**

#### **D-Sub-Anschluss**

Der Anschluss ist eine HD15 D15-SUB Buchse (weiblich) mit einem UNC 4-40 Gewinde.

Merkmal	Einheit	Wert
Anzugsmoment der Feststellschraube	N•m (lbf in)	0,4 (3,54)

Die Spannungsversorgung kann zur Anpassung an den Encoder auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin *ENC+5V\_OUT* oder den Pin *ENC+12V\_OUT*.

Beide Spannungsversorgungen sind gegen Verpolung und Kurzschlüsse geschützt.

#### Merkmale des Encodermoduls

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des Moduls aufgeführt:

Merkmal	Einheit	Wert
Versorgungsspannung 5 VDC	Vdc	5,1 (±5 %)
Versorgungsspannung 12 VDC	Vdc	11,5 (±5 %)
Max. Ausgangsstrom 5 VDC	mA	200
Max. Ausgangsstrom 12 VDC	mA	100
Auslösen der Kurzschlussüberwachung bei 5 VDC	mA	>300
Auslösen der Kurzschlussüberwachung bei 12 VDC	mA	>200
Max. Eingangsfrequenz für Sinus-/ Cosinus-Signale	kHz	100
Erforderlicher Temperatursensor	Ω	PTC
Zulässiger Temperaturbereich		<900
Übertemperatur		>2000
Maximale Kabellänge	m (ft)	100 (328)

## **Encodermodul DIG (digitale Schnittstelle)**

#### **D-Sub-Anschluss**

Der Anschluss ist eine HD15 D15-SUB Buchse (weiblich) mit einem UNC 4-40 Gewinde.

Merkmal	Einheit	Wert
Anzugsmoment	N•m (lbf in)	0,4 (3,54)

Die Spannungsversorgung kann zur Anpassung an den Encoder auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin *ENC+5V\_OUT* oder den Pin *ENC+12V\_OUT*.

Beide Spannungsversorgungen sind gegen Verpolung und Kurzschlüsse geschützt.

#### Merkmale des Encodermoduls

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des Moduls aufgeführt:

Merkmal	Einheit	Wert
Versorgungsspannung 5 VDC	Vdc	5,1 (±5 %)
Versorgungsspannung 12 VDC	Vdc	11,5 (±5 %)
Max. Ausgangsstrom bei 5 VDC	mA	200
Max. Ausgangsstrom bei 12 VDC	mA	100
Auslösen der Kurzschlussüberwachung bei 5 VDC	mA	>300
Auslösen der Kurzschlussüberwachung bei 12 VDC	mA	>200
Signalpegel für die Signale <i>DATA_A</i> +, <i>DATA_B</i> -, <i>I</i> + und <i>I</i> -	-	RS422
Frequenz EnDat 2.2	kHz	2000
Frequenz ABI	kHz	1000
	EncInc/s	4 * 10 <sup>6</sup>
Frequenz SSI	kHz	200 oder 1000
		Einstellbar über Parameter

#### Maximale Kabellänge

Die maximale Kabellänge ist von der Schnittstelle und der Frequenz abhängig.

Schnittstelle	Frequenz in kHz	Maximale Kabellänge in m ( ft)
EnDat 2.2	2000	100 (328)
BiSS	2000	100 (328)
ABI	1000	100 (328)
SSI	200	100 (328)
	1000	50 (164)

## **Encodermodul RSR (Resolver-Schnittstelle)**

#### **D-Sub-Anschluss**

Der Anschluss ist eine D9-SUB Buchse (weiblich) mit einem UNC 4-40 Gewinde.

Merkmal	Einheit	Wert
Anzugsmoment	N•m (lbf in)	0,4 (3,54)

#### Merkmale des Encodermoduls

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des Moduls aufgeführt:

Merkmal	Einheit	Wert			
Erforderlicher Temperatursensor:	Ω	PTC			
Zulässiger Temperaturbereich		<900			
Übertemperatur		>2000			
Anregungsfrequenz (1)	kHz	3 12			
(anpassbar in Schritten von 250 Hz)					
Resolver-Polpaare(1)	-	16			
Maximal zulässige Drehzahl	1/min	30000 / Anzahl der Resolver-Polpaare			
Transformationsverhältnis <sup>(1)</sup>	-	0,3			
		0,5			
		0,8			
		1,0			
Maximale Kabellänge	m (ft)	100 (328)			
(1) Anpassbar über die Inbetriebnahmesoftware.					

#### Installation

#### **Installation des Moduls**

#### **Mechanische Installation**

Bei Motoren anderer Hersteller kann durch unzureichende Isolierung eine gefährliche Spannung auf den PELV-Stromkreis gelangen.

#### AAGEFAHR

#### **ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH UNZUREICHENDE ISOLIERUNG**

- Stellen Sie sicher, dass der Temperatursensor eine sichere Trennung zu den Motorphasen besitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Signale am Encoderanschluss PELV entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die Bremsenspannung in Motor und Motorkabel eine sichere Trennung zu den Motorphasen besitzt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Durch elektrostatische Entladung (ESD) kann das Modul sofort oder mit Zeitverzögerung zerstört werden.

#### HINWEIS

#### SACHSCHADEN DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

- Verwenden Sie geeignete ESD-Maßnahmen (zum Beispiel ESD-Schutzhandschuhe) bei der Handhabung des Moduls.
- Berühren Sie keine internen Bauteile.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Installieren Sie das Modul gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch des Antriebs.

## Kabelspezifikation und Anschlussbelegung


## **Encodermodul ANA (analoge Schnittstelle)**

#### Kabelspezifikation:

Merkmal	Wert
Schirm:	Erforderlich, beidseitig geerdet
Twisted Pair:	Erforderlich
PELV:	Erforderlich
Typische Kabelzusammensetzung:	3 * 2 * 0,14 mm <sup>2</sup> + 2 * 0,34 mm <sup>2</sup>
	(3 * 2 * AWG 26 + 2 * AWG 22)
Maximale Kabellänge:	100 m (328 ft)

#### Anschlussbelegung:



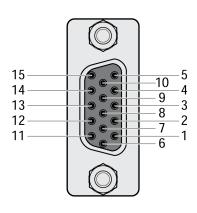

Pin	Signal	Signal	Signal	A- dern-	Bedeutung	
	SinCos Hiperface	SinCos 1Vpp	SinCos 1Vpp	paar		
		(ohne Hall)	(mit Hall)			
1	DATA+	INDEX+	INDEX+	1	Datensignal / Indeximpuls	
2	DATA-	INDEX-	INDEX-	1	Datensignal / Indeximpuls	
3	-	-	HALL_U	-	Hall-Effekt-Signal(1)	
4	SIN+	SIN+	SIN+	2	Sinussignal	
5	REFSIN	REFSIN	REFSIN	2	Referenz für Sinussignal	
6	-	-	HALL_V	-	Hall-Effektsignal <sup>(1)</sup>	
7	ENC+12V_OUT	ENC+12V_OUT	ENC+12V_OUT	4a <sup>(2)</sup>	Encoderversorgung 12 VDC und 100 mA	
8	ENC_0V/TEMP	ENC_0V/TEMP	ENC_0V/TEMP	4	Referenzpotential für die Encoderversorgung und für Hall-Effektsignale	
9	COS+	COS+	COS+	3	Cosinussignal	
10	REFCOS	REFCOS	REFCOS	3	Referenz für Cosinussignal	
11	-	-	HALL_W	-	Hall-Effektsignal <sup>(1)</sup>	
12	TEMP+	TEMP+	TEMP+	-	PTC-Temperatursensor <sup>(3)(4)</sup>	
13	TEMP-	TEMP-	TEMP-	-	PTC-Temperatursensor <sup>(3)</sup>	
14	-	-	-	-	Reserviert	
15	-	ENC+5V_OUT	ENC+5V_OUT	4b <sup>(2)</sup>	Encoderversorgung 5 VDC und 200 mA	

Pin	Signal SinCos Hiperface	Signal SinCos 1Vpp (ohne Hall)	Signal SinCos 1Vpp (mit Hall)	A- dern- paar	Bedeutung
	SHLD	-	-	-	Die Schirmung ist über das Gehäuse mit dem Anschluss verbunden.

- (1) Die Signaleingänge mit Hall-Effektsignal-Eingängen verfügen über einen internen Widerstand mit 1-kΩ-Pull-Up auf 5 VDC.
- (2) Die Versorgungsspannung kann dem Encoder entsprechend über einen Parameter auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin ENC+5V\_OUT oder den Pin ENC+12V\_OUT.
- (3) Die Temperatur wird nur überwacht, wenn der Encoder als Motor-Encoder verwendet wird.
- (4) Wenn kein Temperatursensor angeschlossen ist, müssen der Pin 12 und der Pin 8 überbrückt werden. In diesem Fall müssen Sie die Motortemperatur mit anderen Mitteln begrenzen.


#### **Encodermodul DIG (digitale Schnittstelle)**

#### Kabelspezifikation:

Merkmal	Wert
Schirm:	Erforderlich, beidseitig geerdet
Twisted Pair:	Erforderlich
PELV:	Erforderlich
Typische Kabelzusammensetzung:	3 * 2 * 0,14 mm <sup>2</sup> + 2 * 0,34 mm <sup>2</sup>
	(3 * 2 * AWG 26 + 2 * AWG 22)
Maximale Kabellänge:	Die maximale Kabellänge ist von der Übertragungsrate und dem Protokoll abhängig, siehe Kapitel Maximale Kabellänge, Seite 13.

#### Anschlussbelegung:



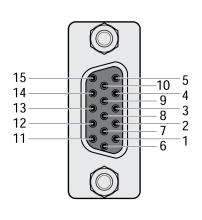

Pin	Signal	A-	Bedeutung	EnDat 2.2	ABI
		dern- paar		BiSS	
				SSI	
1	DATA_A+	1(1)	Datensignal / Kanal A	Erforderlich	Erforderlich
2	DATA_A-	1(1)	Datensignal / Kanal A (invertiert)	Erforderlich	Erforderlich
3	-	-	Reserviert	-	-
4	/+	3(1)	Indeximpuls	-	Optional
5	I-	3(1)	Indeximpuls	-	Optional
6	CLK+	4	Taktsignal RS485	Erforderlich	-

Pin	Signal	A-	Bedeutung	EnDat 2.2	ABI
		dern- paar		BiSS	
				SSI	
7	ENC+12V_OUT	5a <sup>(2)</sup>	Encoderversorgung 12 VDC und 100 mA	Optional	Optional
8	ENC_0V	5	Bezugspotential für Encoderversorgung	Erforderlich	Erforderlich
9	-		Reserviert	-	-
10	DATA_B+	2 (1)	Kanal B	-	Erforderlich
11	DATA_B-	2 (1)	Kanal B (invertiert)	-	Erforderlich
12	-	-	Reserviert	-	-
13	-	-	Reserviert	-	-
14	CLK-	4	Taktsignal RS485	Erforderlich	-
15	ENC+5V_OUT	5b <sup>(2)</sup>	Encoderversorgung 5 VDC und 200 mA	Optional	Optional
-	SHLD	-	Die Schirmung ist über das Gehäuse mit dem Anschluss verbunden.	Erforderlich	Erforderlich

<sup>(1)</sup> RS422-Signale.


#### **Encodermodul RSR (Resolver-Schnittstelle)**


#### Kabelspezifikation:

Merkmal	Wert
Schirmung:	Geschirmtes Kabel mit zusätzlich geschirmten Adernpaaren, Schirmung der Adernpaare an Pin 1, an beiden Enden geerdete Außenschirmung
Twisted Pair:	Erforderlich
PELV:	Erforderlich
Kabelaufbau:	3 * 2 * 0,14 mm <sup>2</sup> + 2 * 1,0 mm <sup>2</sup>
	(3 * 2 * AWG 26 + 2 * AWG 18)
Maximale Kabellänge:	100 m (328 ft)

**HINWEIS:** Wichtige Informationen zum Potentialausgleich für Ihre Anlage finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Antriebs.

#### Anschlussbelegung:

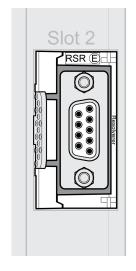

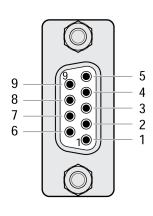

<sup>(2)</sup> Die Spannungsversorgung kann zur Anpassung an den Encoder auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin ENC+5V\_OUT oder den Pin ENC+12V\_OUT.


Pin	Signal	Farbe <sup>(1)</sup>	Typische Verbindung Bezeichnung	Bedeutung
1	SHLD2		-	Kabelinnenabschirmung
2	<i>TEMP</i> +(2)		-	PTC-Temperatursensor
3	COS-	Grau	S4	Cosinussignal
4	SIN+	Gelb	S1	Sinussignal
5	REF+	Rot	R2	Referenzsignal
6	TEMP-(2)		-	PTC-Temperatursensor
7	COS+	Rosa	S2	Cosinussignal
8	SIN-	Grün	S3	Sinussignal
9	REF-	Blau	R1	Referenzsignal
	SHLD		-	Die Schirmung ist über das Gehäuse mit dem Anschluss verbunden. Die inneren Kabelmäntel müssen von den äußeren Kabelmänteln isoliert werden.

<sup>(1)</sup> Die Farben verweisen auf das Kabel "Helu Topgeber 510 77744".

<sup>(2)</sup> Wenn kein Temperatursensor angeschlossen ist, müssen der Pin 2 und der Pin 6 überbrückt werden. In diesem Fall müssen Sie die Motortemperatur mit anderen Mitteln begrenzen.


## Kabelbaugruppe

## Kabelbaugruppe für die Encoder-Module ANA (analoge Schnittstelle) und DIG (digitale Schnittstelle)

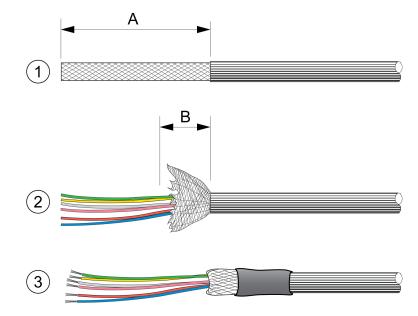

Schritt	Aktion
1	Kürzen Sie den Kabelaußenmantel. Die Länge A ist von dem verwendeten Steckverbinder abhängig.
2	Kürzen Sie den Außenschirm (B) auf eine Länge von ungefähr 20 mm (0.79 in).
3	Schieben Sie den Außenschirm zurück über den Kabelaußenmantel und befestigen Sie ihn mit einem Heißschrumpfschlauch, so dass wenigstens 10 mm (0.39 in) des Schirms abisoliert sind. Das abisolierte Stück der Schirmung wird später in die metallische Zugentlastung des Steckverbinder geklemmt, um eine Verbindung mit dem Gehäuse herzustellen.

#### Kabelbaugruppe für das Encoder-Modul RSR (Resolver-Schnittstelle)

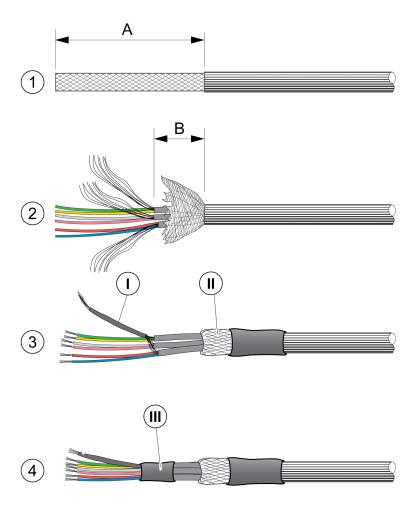

Schritt	Aktion
1	Kürzen Sie den Kabelaußenmantel. Die Länge A ist von dem verwendeten Steckverbinder abhängig.
2	Kürzen Sie den Außenschirm (B) auf eine Länge von ungefähr 20 mm (0.79 in). Kürzen Sie den Kabelinnenmantel. Der Innenmantel muss wenigstens 10 mm (0.39 in) länger als der Außenmantel sein.
3	Isolieren Sie die Innenschirme mit einem Heißschrumpfschlauch (I). Schieben Sie den Außenschirm zurück über den Kabelaußenmantel und befestigen Sie ihn mit einem Heißschrumpfschlauch, so dass wenigstens 10 mm (0.39 in) des Schirms abisoliert sind. Das abisolierte Stück der Schirmung (II) wird später in die metallische Zugentlastung des Steckverbinder geklemmt, um eine Verbindung mit dem Gehäuse herzustellen.
4	Isolieren Sie den Übergang des Innenschirms im Heißschrumpfschlauch und einem zusätzlichen Stück Heißschrumpfschlauch (III).

#### Inbetriebnahme

#### Allgemeine Einstellungen

#### Vorbereitung

#### **Allgemeines**

In diesem Kapitel wird die Inbetriebnahme des Produkts beschrieben.

#### **AWARNUNG**

#### **UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB**

- Das System nur starten, wenn sich keine Personen oder Hindernisse im Betriebsbereich befinden.
- · Schreiben Sie nicht in reservierte Parameter.
- Schreiben Sie nicht in Parameter bevor Sie die Funktion nicht verstanden haben.
- Führen Sie erste Tests ohne angekoppelte Lasten durch.
- Überprüfen Sie bei der Feldbus-Kommunikation die Verwendung der Wortfolge.
- Stellen Sie keine Feldbus-Verbindung her, bevor Sie nicht die Kommunikations-Prinzipien verstanden haben.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

#### **Erforderliche Komponenten**

Für die Inbetriebnahme werden folgende Komponenten benötigt:

- Inbetriebnahmesoftware "Lexium32 DTM Library"
   www.se.com/en/download/document/Lexium DTM Library/
- Feldbusumsetzer (Konverter) für die Inbetriebnahmesoftware bei Verbindung über die Inbetriebnahmeschnittstelle
- Benutzerhandbuch für den Lexium 32S-Antrieb und dieses Benutzerhandbuch, Benutzerhandbuch für die Encodermodule LXM32S ANA, DIG und RSR

#### Einstellung der Art der Verwendung und des Encoder-Typs

#### Einstellen der Art der Verwendung

Die Art der Verwendung kann über den Parameter *ENC2\_usage* eingestellt werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENC2_usage	Verwendungsart Encoder 2 (Modul).	-	UINT16	Modbus 20482
	0 / None: Nicht definiert	0	R/W	IDN P-0-3080.0.1
	1 / Motor: Konfiguriert als Motor-Encoder	0	per.	
	2 / Machine: Konfiguriert als Maschinen-Encoder	2	-	
	Wenn der Parameter auf "Motor" gesetzt wird, hat Encoder 1 keine Funktion.			
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			

#### **Encodertyp einstellen**

Der Encodertyp kann über den Parameter *ENC2\_type* eingestellt werden.

Die Einstellung definiert die Schnittstelle und die Mechanik (drehend oder linear).

Parametername	Beschreibung	Einheit	Datentyp	Parameteradresse über Feldbus
HMI-Menü		Mindestwert	R/W	uber relubus
HMI-Name		Werkseinstellung	Persisten-	
		Höchstwert	te Variablen	
			Expert	
ENC2_type	Typ des Encoders an Encoder 2 (Modul).	-	UINT16	Modbus 20486
	0 / None: Nicht definiert	0	R/W	IDN P-0-3080.0.3
	1 / SinCos Hiperface (rotary): SinCos Hiperface (rotatorisch)	0	per.	
	, ,	266	-	
	2 / SinCos 1Vpp (rotary): SinCos 1Vpp (rotatorisch)			
	3 / Sincos 1Vpp Hall (rotary): SinCos 1Vpp Hall (rotatorisch)			
	5 / EnDat 2.2 (rotary): EnDat 2.2 (rotatorisch)			
	6 / Resolver: Resolver			
	8 / BiSS: BiSS			
	9 / A/B/I (rotary): A/B/I (rotatorisch)			
	10 / SSI (rotary): SSI (rotatorisch)			
	257 / SinCos Hiperface (linear): SinCos Hiperface (linear)			
	258 / SinCos 1Vpp (linear): SinCos 1Vpp (linear)			
	259 / SinCos 1Vpp Hall (linear): SinCos 1Vpp Hall (linear)			
	261 / EnDat 2.2 (linear): EnDat 2.2 (linear)			
	265 / A/B/I (linear): A/B/I (linear)			
	266 / SSI (linear): SSI (linear)			
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			

#### Einstellen der absoluten Position für den Encoder 2

#### Absolute Position für den Encoder 2 einstellen

Die absolute Position des Encoders, der an das Encoder-Modul angeschlossen ist, kann über den Parameter *ENC2\_adjustment* definiert werden.

Diese Einstellung ist nur für analoge Encoder mit der Schnittstelle *SinCos Hiperface*, für digitale Encoder mit der Schnittstelle EnDat 2.2, BiSS oder SSI und für Resolver-Encoder relevant.

Die Einstellung der Absolutposition bewirkt auch eine Verschiebung der Lage des Indeximpulses des Encoders und des Indeximpulses der Encodersimulation.

Die Absolutposition kann über den Parameter \_*p\_act\_ENC2* abgelesen werden.

Parametername	Beschreibung	Einheit	Datentyp	Parameteradresse
HMI-Menü		Mindestwert	R/W	über Feldbus
HMI-Name		Werkseinstellung	Persisten-	
		Höchstwert	te Variablen	
			Expert	
_p_act_ENC2	Istposition Encoder 2 (Modul)	usr_p	INT32	Modbus 7732
	Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte	-	R/-	IDN P-0-3030.0.26
		-	-	
		-	-	
ENC2_adjustment	Justage der Absolutposition von Encoder 2	usr_p	INT32	Modbus 1352
	Wertebereich hängt vom Typ des Encoders an der physikalischen Schnittstelle ENC2 ab.	-	R/W	IDN P-0-3005.0.36
	Dieser Parameter kann nur geändert werden, wenn der Parameter <i>ENC_abs_source</i> auf 'Encoder 2' eingestellt ist.	-	-	
	Singleturn-Encoder:			
	0 x-1			
	Multiturn-Encoder:			
	0 (y*x)-1			
	Singleturn-Encoder (verschoben mit Parameter ShiftEncWorkRang):			
	-(x/2) (x/2)-1			
	Multiturn-Encoder (verschoben mit Parameter ShiftEncWorkRang):			
	-(y/2)*x ((y/2)*x)-1			
	Definition von ,x': Maximale Position für eine Encoder-Umdrehung in Anwendereinheiten. Mit der Default-Skalierung beträgt dieser Wert 16384.			
	Definition von ,y': Umdrehungen des Multiturn- Encoders.			
	Falls die Bearbeitung mit Richtungsinvertierung durchgeführt werden soll, ist diese vor Setzen der Encoderposition einzustellen.			
	Nach dem Schreibzugriff müssen die Parameterwerte in den nicht-flüchtigen Speicher gespeichert und der Antriebsverstärker ausgeschaltet werden, bevor die geänderten Einstellungen übernommen werden.			
	Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			

Im Anschluss an die Einstellung der Absolutposition und den Neustart des Antriebs können Sie die Absolutposition über den Parameter  $\_p\_act\_ENC2$  prüfen.


**HINWEIS:** Wenn Sie den Antrieb oder den Encoder ausgetauscht haben, müssen Sie die Absolutposition erneut einstellen und prüfen.

Weitere Informationen über die Parameter des Encoders (z. B. Parameter *ShiftEncWorkRang*) finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch des Antriebs.

#### Arbeiten mit Encoder-Inkrementen

#### Definition der Encoder-Inkremente für analoge Encoder


Bei einem analogen Encoder entspricht 1 Periode (Zeile) 4 Encoder-Inkrementen. Eine Periode für analoge Encoder:

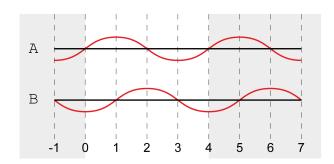

## Definition der Encoder-Inkremente für digitale Encoder mit der Schnittstelle ABI

Für digitale Encoder mit der Schnittstelle ABI entspricht 1 Periode (Zeile) 4 Encoder-Inkrementen.

Eine Periode für digitale Encoder mit der Schnittstelle ABI:

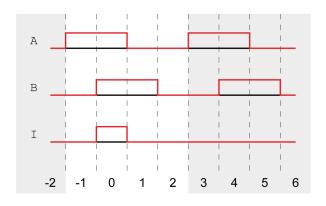

## Definition der Encoder-Inkremente für digitale Encoder mit der Schnittstelle EnDat 2.2, BiSS oder SSI

Für digitale Encoder mit der Schnittstelle EnDat 2.2, BiSS oder SSI, Bit 0 (LSB) entspricht 1 Encoder-Inkrement.

#### Einstellen des maximalen Abstands für die Suche nach dem Indeximpuls

#### Beschreibung

Die maximale Entfernung für die Suche nach dem Indeximpuls kann über den Parameter *ENCSinCosMaxIx* definiert werden.

Diese Einstellung ist nur für analoge Encoder mit der Schnittstelle SinCos 1Vpp (ohne Hall) oder SinCos 1Vpp (mit Hall) relevant.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCSinCosMaxIx	Maximale Entfernung für Suche nach Indexpuls für SinCos-Encoder.  Der Parameter gibt die maximale Anzahl von Perioden an, innerhalb derer der Indexpuls gefunden werden muss (Suchweg).  Zu dem Wert wird eine Toleranz von 10% addiert. Wird innerhalb dieses Bereichs (einschließlich 10% Toleranz) kein Indexpuls gefunden, wird eine Fehlermeldung generiert.  Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.  Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.06.	- 1 1024 2147483647	INT32 R/W per	Modbus 20744 IDN P-0-3081.0.4

#### Einstellungen für Maschinen-Encoder


#### Verwendung als Maschinen-Encoder

#### Überblick

Wenn das Encoder-Modul für den Anschluss eines Maschinen-Encoders verwendet wird, müssen Sie zunächst die Schnittstellenparameter definieren, um die Kommunikation zwischen dem Encoder und dem Encoder-Modul zu aktivieren.

Sobald Sie die Parameter für die Spannungsversorgung und die Schnittstelle definiert haben, muss der Maschinen-Encoder an die mechanische Situation angepasst werden.

Folgendes Bild zeigt eine Übersicht über die einstellbaren Parameter:

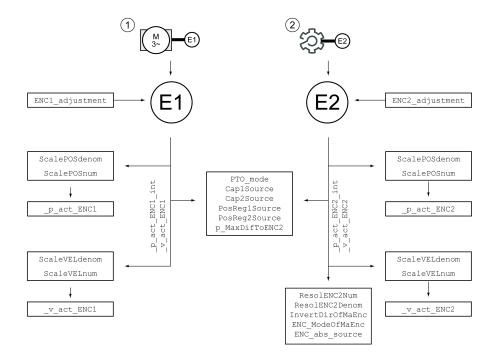

- 1 Motorgeber
- 2 Maschinengeber

#### Einstellung der Versorgungsspannung

#### Versorgungsspannung für analoge Encoder

Die Spannungsversorgung kann zur Anpassung an den Encoder über den Parameter *ENCAnaPowSupply* auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin *ENC+5V\_OUT* oder den Pin *ENC+12V\_OUT*.

Diese Einstellung ist nur für Encoder mit der Schnittstelle SinCos 1Vpp (ohne Hall) relevant.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCAnaPowSupply	Spannungsversorgung Encodermodul ANA (analoge Schnittstelle).  5 / 5V: Versorgungsspannung 5 V  12 / 12V: Versorgungsspannung 12 V  Spannungsversorgung des analogen Encoders nur, wenn der Encoder als Maschinen-Encoder verwendet wird, der 1Vpp Encodersignale liefert.  Der Parameter wird nicht für Hiperface Encoder verwendet. Hiperface Encoder werden mit 12 V versorgt.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.	- 5 5 12	UINT16 R/W per.	Modbus 20740 IDN P-0-3081.0.2

#### Versorgungsspannung für digitale Encoder

Die Spannungsversorgung kann zur Anpassung an den Encoder über den Parameter *ENCDigPowSupply* auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin *ENC+5V\_OUT* oder den Pin *ENC+12V\_OUT*.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigPowSupply	Spannungsversorgung Encodermodul DIG (digitale Schnittstelle).  5 / 5V: Versorgungsspannung 5 V  12 / 12V: Versorgungsspannung 12 V  Spannungsversorgung des digitalen Encoders.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte  Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.	- 5 5 12	UINT16 R/W per.	Modbus 21000 IDN P-0-3082.0.4

#### Einstellungen für die Schnittstelle EnDat 2.2

## Einstellen der Auswertung der Bits von EnDat 2.2-Encodern mit mehr als 32 Bits in Bezug auf die Position

Der Antrieb kann Positionswerte mit 32 Bits auswerten. Allerdings unterstützt der Antrieb EnDat 2.2-Encoder mit Positionswerten mit mehr als 32 Bits.

Wenn ein Encoder mit Positionswerten mit mehr als 32 Bits verwendet wird, werden die 32 höherwertigen Bits (MSB) ausgewertet. Zwar ist der gesamte Arbeitsbereich des Encoders verfügbar, die Auflösung ist jedoch reduziert.

Bei einer Firmware-Version ≥V01.12 des Antriebs kann ein Setzen über den Parameter *ENCDigEnDatBits* durchgeführt werden, ungeachtet dessen, ob die 32 höherwertigen Bits (MSB) oder die 32 niederwertigen Bits (LSB) ausgewertet werden.

- Werden die 32 höchstwertigen Bits ausgewertet, steht der gesamte Arbeitsbereich des Encoders zur Verfügung. Die Auflösung wird reduziert.
- Werden die 32 niederwertigen Bits ausgewertet, steht die gesamte Auflösung des Encoders zur Verfügung. Der Arbeitsbereich wird reduziert.

Beispiel für einen EnDat 2.2-Encoder mit 36 Bits:

Wert 0 (32 höherwertige Bits): Bits 4 bis 35 des Positionswerts des Encoders werden ausgewertet.

Wert 1 (32 niederwertige Bits): Bits 0 bis 31 des Positionswerts des Encoders werden ausgewertet.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigEnDatBits	Auswertung von Bits von EnDat 2.2 Encodern mit mehr als 32 Bits  0 / Evaluate32MostSignificantBits: Auswerten der 32 höchstwertigen Bits (MSB)  1 / Evaluate32LeastSignificantBits: Auswerten der 32 niederwertigsten Bits (LSB)  Dieser Parameter legt fest, wie die von EnDat 2.2 Encodern bereitgestellten Bits mit mehr als 32 Bits ausgewertet werden. Dieser Parameter legt fest, ob die 32 höchstwertigen Bits (MSB) oder die 32 niederwertigsten Bits (LSB) ausgewertet werden.  Werden die 32 höchstwertigen Bits ausgewertet, steht der gesamte Arbeitsbereich des Encoders zur Verfügung. Die Auflösung wird reduziert.  Werden die 32 niederwertigsten Bits ausgewertet, steht die gesamte Auflösung des Encoders zur Verfügung. Der Arbeitsbereich wird reduziert.  Beispiel für einen EnDat 2.2 Encoder mit 36 Bits  Wert 0: Bits 4 bis 35 werden ausgewertet.  Wert 1: Bits 0 bis 31 werden ausgewertet.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte  Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.  Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.12.	0 0 1	UINT16 R/W per	Modbus 21022 IDN P-0-3082.0.15

#### Einstellungen für die Schnittstelle BiSS

#### Einstellen der Positionscodierung


Für die Übertragung über das BiSS-Protokoll müssen die Daten als reine Positionsdaten vorliegen. Die Daten können im Binary- oder im Gray-Format übertragen werden.

Die Positionscodierung kann über den Parameter *ENCDigBISSCoding* gesetzt werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigBISSCoding	Positions-Codierung BiSS-Encoder.	-	UINT16	Modbus 21012
	0 / binary: Binärcodierung	0	R/W	IDN P-0-3082.0.10
	1 / gray: Codierung im Gray-Format	0	per.	
	Dieser Parameter definiert die Art der Codierung der Positionsdaten eines BiSS-Encoders.	1	-	
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			

#### Einstellen der Auflösung

Die Auflösung kann über die Parameter *ENCDigBISSResSgl* und *ENCDigBISSResMult* definiert werden. Die Werte dieser Parameter dürfen 46 Bit insgesamt nicht überschreiten.

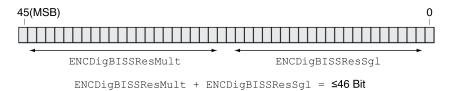

Parametername	Beschreibung	Einheit	Datentyp	Parameteradresse
HMI-Menü		Mindestwert	R/W	über Feldbus
HMI-Name		Werkseinstellung	Persisten-	
		Höchstwert	te Variablen	
			Expert	
ENCDigBISSResSgl	BiSS Singleturn-Auflösung.	Bit	UINT16	Modbus 21008
	Dieser Parameter ist nur für BiSS-Encoder von Bedeutung (Singleturn und Multiturn).	8	R/W	IDN P-0-3082.0.8
	Beispiel: Wenn ENCDigBISSResSgl auf 13 gesetzt ist, muss ein BiSS-Encoder mit einer Singleturn-Auflösung von 2^13 = 8192 Inkrementen verwendet werden.	13 25	per.	
	Wenn ein Multiturn-Encoder verwendet wird, muss die Summe von ENCDigBISSResMult + ENCDigBISSResSgl kleiner oder gleich 46 Bits sein.			
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			
ENCDigBISSResMul	BiSS Multiturn-Auflösung.	Bit	UINT16	Modbus 21010
	Dieser Parameter ist nur für BiSS-Encoder von	0	R/W	IDN P-0-3082.0.9
	Bedeutung (Singleturn und Multiturn). Wenn ein Singleturn-BISS-Encoder verwendet wird, muss	0	per.	
	ENCDigBISSResMult auf 0 gesetzt werden.	24	-	
	Beispiel: Wenn ENCDigBISSResMult auf 12 gesetzt wird, muss die Anzahl der Umdrehungen des verwendeten Encoders 2^12 = 4096 betragen.			
	Die Summe von ENCDigBISSResMult + ENCDigBISSResSgl muss kleiner oder gleich 46 Bits sein.			
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			

#### Einstellungen für die Schnittstelle ABI (Inkremental)

#### Einstellen der maximalen Frequenz der ABI-Signale

Die maximale Frequenz des ABI-Signals kann mit dem Parameter *ENCDigABIMaxFreq* definiert werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigABIMaxFreq	Maximale Frequenz ABI.  Die maximal mögliche ABI Frequenz hängt vom Encoder ab (wird vom Encoder-Hersteller angegeben). Das Encodermodul DIG unterstützt eine maximale ABI-Frequenz von 1 MHz (dies ist der Default-Wert und der Maximalwert von ENCDigABIMaxFreq). Eine ABI-Frequenz von 1 MHz bedeutet, dass 4000000 Encoder-Inkremente pro Sekunde vorliegen.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.	kHz 1 1000 1000	UINT16 R/W per	Modbus 21004 IDN P-0-3082.0.6

#### Einstellen der maximalen Entfernung zu den Indeximpulsen

Die maximale Entfernung zu den Indeximpulsen kann mit dem Parameter *ENCDigABImaxIx* definiert werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigABImaxIx	Maximale Entfernung für Suche nach Indexpuls ABI.  Bei einer Referenzbewegung auf den Indexpuls enthält ENCDigABImaxlx die maximale Entfernung, innerhalb derer der Indexpuls gefunden werden muss. Wird innerhalb dieses Bereichs kein physikalischer Indexpuls gefunden, wird eine Fehlermeldung generiert.  Beispiel: Es ist ein ABI Dreh-Encoder mit einem Indexpuls pro Umdrehung angeschlossen. Die Auflösung des Encoders beträgt 8000 Encoder-Inkremente pro Umdrehung (dieser Wert kann mit dem Parameter _Inc_Enc2Raw ermittelt werdenInc_Enc2Raw und ENCDigABImaxlx haben dieselbe Skalierung). Die maximal erforderliche Entfernung für eine Referenzbewegung auf den Indexpuls beträgt eine Umdrehung. Das bedeutet, dass ENCDigABImaxlx auf 8000 gesetzt werden sollte. Intern wird eine Toleranz von 10% addiert. Bei einer Bewegung auf den Indexpuls muss der Indexpuls also innerhalb von 8800 Encoder-Inkrementen gefunden werden.  Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.	Enclnc 1 10000 2147483647	INT32 R/W per	Modbus 21006 IDN P-0-3082.0.7

#### Einstellungen für die Schnittstelle SSI

#### Positionscodierung einstellen

Für die Übertragung über das SSI-Protokoll müssen die Daten als reine Positionsdaten vorliegen. Die Daten können im Binary- oder im Gray-Format übertragen werden.

Die Positionscodierung kann über den Parameter *ENCDigSSICoding* definiert werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigSSICoding	Positions-Codierung SSI-Encoder.	-	UINT16	Modbus 20998
	0 / binary: Binärcodierung	0	R/W	IDN P-0-3082.0.3
	1 / gray: Codierung im Gray-Format	0	per.	
	Dieser Parameter definiert die Art der Codierung der Positionsdaten eines SSI-Encoders.	1	-	
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			


#### Maximale Übertragungsfrequenz einstellen

Die maximale Übertragungsfrequenz der SSI-Schnittstelle kann über den Parameter *ENCDigSSIMaxFreq* eingestellt werden.

Parametername HMI-Menü	Beschreibung	Einheit Mindestwert	Datentyp R/W	Parameteradresse über Feldbus
HMI-Name		Werkseinstellung Höchstwert	Persisten- te Variablen	
			Expert	
ENCDigSSIMaxFreq	Maximale Übertragungsfrequenz SSI.	kHz	UINT16	Modbus 21002
	Dieser Parameter stellt die SSI- Übertragungsfrequenz für SSI-Encoder ein (Singleturn und Multiturn).	200	R/W	IDN P-0-3082.0.5
		200	per.	
	Die SSI-Übertragungsfrequenz hängt vom Encoder (maximale Frequenz wird vom Encoder- Hersteller angegeben) und von der Länge des Encoderkabels ab.	1000	-	
	Das Encodermodul unterstützt SSI- Übertragungsfrequenzen von 200 kHz und 1000 kHz. Wenn Ihr SSI-Encoder eine maximale Frequenz von 1000 kHz unterstützt, setzen Sie diesen Parameter auf 1000.			
	Wenn das Encoderkabel in Ihrem System eine Länge von 50 m überschreitet, setzen Sie diesen Parameter auf 200, unabhängig von der maximalen Frequenz, die vom Hersteller des Encoders angegeben wird.			
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			

#### Auflösung für Dreh-Encoder einstellen

Die Auflösung des Dreh-Encoders kann über die Parameter *ENCDigSSIResSgl* und *ENCDigSSIResMult* eingestellt werden. Die Werte dieser Parameter dürfen 32 Bit insgesamt nicht überschreiten.

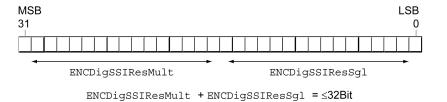


Parametername	Beschreibung	Einheit	Datentyp	Parameteradresse
HMI-Menü		Mindestwert	R/W	über Feldbus
HMI-Name		Werkseinstellung	Persisten-	
		Höchstwert	te Variablen	
			Expert	
ENCDigSSIResSgl	SSI Singleturn-Auflösung (rotatorisch).	Bit	UINT16	Modbus 20994
	Dieser Parameter ist nur für SSI-Encoder von Bedeutung (Singleturn und Multiturn).	8	R/W	IDN P-0-3082.0.1
	Beispiel: Wenn ENCDigSSIResSgl auf 13 gestellt ist, muss ein SSI-Encoder mit einer Singleturn-Auflösung von 2^13 = 8192 Inkrementen verwendet werden.	13 25	per.	
	Wenn ein Multiturn-Encoder verwendet wird, muss die Summe von ENCDigSSIResMult + ENCDigSSIResSgl kleiner oder gleich 32 Bits sein.			
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			
ENCDigSSIResMult	SSI Multiturn-Auflösung (rotatorisch).	Bit	UINT16	Modbus 20996
	Dieser Parameter ist nur für SSI-Encoder von Bedeutung (Singleturn und Multiturn). Wenn ein Singleturn-SSI-Encoder verwendet wird, muss ENCDigSSIResMult auf 0 gestellt werden.  Beispiel: Wenn ENCDigSSIResMult auf 12 gestellt wird, muss die Anzahl der Umdrehungen des verwendeten Encoders 2^12 = 4096 betragen.	0	R/W	IDN P-0-3082.0.2
		0	per.	
		24	-	
	Die Summe von ENCDigSSIResMult + ENCDigSSIResSgl muss kleiner oder gleich 32 Bits sein.			
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			

#### Auflösung für Linear-Encoder einstellen

Die Auflösung für Linear-Encoder können über den Parameter *ENCDigSSILinRes* definiert werden.

Über den Parameter *ENCDigSSILinAdd* können zusätzliche Bits (sofern verfügbar) definiert werden.

Die Werte dieser Parameter dürfen 32 Bit insgesamt nicht überschreiten.

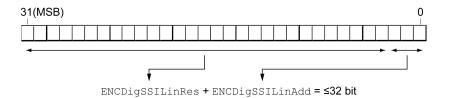

Parametername	Beschreibung	Einheit	Datentyp	Parameteradresse über Feldbus
HMI-Menü		Mindestwert	R/W	uber i ciubus
HMI-Name		Werkseinstellung	Persisten-	
		Höchstwert	Variablen	
			Expert	
ENCDigSSILinRes	SSI Encoder Auflösungsbits (linear).	Bit	UINT16	Modbus 21016
	Über diesen Parameter wird die Anzahl der Auflösungsbits eines linearen SSI-Encoders	8	R/W	IDN P-0-3082.0.12
	eingestellt. Die Gesamtzahl der Auflösungsbits (ENCDigSSILinRes) und Zusatzbits	24	per.	
	(ENCDigSSILinAdd) ist auf 32 beschränkt.	32	-	
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			
	Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.06.			
ENCDigSSILinAdd	SSI Encoder Zusatzbits (linear).	Bit	UINT16	Modbus 21018
	Über diesen Parameter wird die Anzahl der	0	R/W	IDN P-0-3082.0.13
	Auflösungsbits eines linearen SSI-Encoders eingestellt. Die Gesamtzahl der Auflösungsbits	0	per.	
	(ENCDigSSILinRes) und Zusatzbits (ENCDigSSILinAdd) ist auf 32 beschränkt.	3	-	
	Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.			
	Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.06.			

## Einstellung des Verhältnisses zwischen Maschinen-Encoder und Motor-Encoder

## Überblick

Das Verhältnis zwischen dem Maschinen-Encoder und dem Motor-Encoder sorgt für die Anpassung des Maschinen-Encoders an die internen Einheiten des Antriebs.

Definition: Die spezifische Anzahl von Encoder-Inkrementen *ResolENC2Num* entspricht einer spezifischen Anzahl von Motorumdrehungen *ResolENC2Denom*.

Das Verhältnis kann durch eine Berechnung oder eine Messung ermittelt werden.

## Berechnen des Verhältnisses für Drehgeber

Formel für die Berechnung des Verhältnisses:

Element	Bedeutung
EncIncOneRev	Anzahl der Encoder-Inkremente für eine Umdrehung des Maschinen-Encoders.
	Die Definition des Encoder-Inkrements finden Sie im Kapitel Definition der Encoder-Inkremente, Seite 26.
MechGearDenom <sup>(1)</sup>	Nenner des mechanischen Getriebes.

Element	Bedeutung	
	Beispiel: Wert 2, wenn ein mechanisches Getriebe mit einem Verhältnis von 5:2 verwendet wird.	
MechGearNum <sup>(1)</sup>	Zähler des mechanischen Getriebes.	
	Beispiel: Wert 5, wenn ein mechanisches Getriebe mit dem Verhältnis 5:2 verwendet wird.	
AnaDig	Für analoge Encoder: Wert 4	
	Für digitale Encoder: Wert 1	
(1) Wenn ein mechanisches Getriebe verwendet wird.		

## Beispiele:

Typ des Encoders	Mechanisches Getriebe	Ergebnis
Analoger Encoder	Keine	ResolENC2Num: 20000 x 1 x 1 = 20000
Auflösung: 20000 Encoder-Inkremente		ResolENC2Denom: 1 x 1 x 4 = 4
(5000 Perioden/Zeilen) pro Umdrehung des Maschinen-Encoders	Verhältnis 5:2	ResolENC2Num: 20000 x 2 x 1 = 40000
		ResolENC2Denom: 1 x 5 + 4 x 20
Digitaler Encoder ABI	Keine	ResolENC2Num: 20000 x 1 x 1 = 20000
Auflösung: 20000 Encoder-Inkremente		ResolENC2Denom: 1 x 1 + 1 x 1
(5000 Perioden/Zeilen) pro Umdrehung des Maschinen-Encoders	Verhältnis 5:2	ResolENC2Num: 20000 x 2 x 1 = 40000
		ResolENC2Denom: 1 x 5 + 1 x 5
Digitaler Encoder EnDat 2.2, BiSS oder SSI	Keine	ResolENC2Num: 8192 x 1 x 1 = 8192
		ResolENC2Denom: 1 x 1 + 1 x 1
Auflösung: 8192 Encoder-Inkremente (13 Bits) pro Umdrehung des Maschinen-	Verhältnis 5:2	ResolENC2Num: 8192 x 2 x 1 = 16384
Encoders		ResolENC2Denom: 1 x 5 + 1 x 5

## Berechnen des Verhältnisses für lineare Encoder

Formel für die Berechnung des Verhältnisses:

$$\frac{\text{ResolENC2Num}}{\text{ResolENC2Denom}} = \frac{\left(\frac{\text{Feed}}{\text{Resol}}\right)}{1} \times \frac{\text{MechGearDenom}}{\text{MechGearNum}} \times \frac{1}{\text{AnaDig}}$$

Element	Bedeutung			
Feed	Vorschub der linearen Achse mit einer Umdrehung der Eingangswelle.			
	Verwenden Sie die gleiche Einheit wie für "Resol".			
Resol	Die Auflösung des Maschinen-Encoders, die 1 Encoder-Inkrement entspricht.			
	Verwenden Sie die gleiche Einheit wie für "Feed".			
	Weitere Informationen über die Definition des Encoder-Inkrements finden Sie im Kapitel Definition der Encoder-Inkremente, Seite 26.			
MechGearDenom <sup>(1)</sup>	Nenner des mechanischen Getriebes.			
	Beispiel: Wert 3, wenn ein mechanisches Getriebe mit dem Verhältnis 7:3 verwendet wird.			
MechGearNum <sup>(1)</sup>	Zähler des mechanischen Getriebes.			
	Beispiel: Wert 7, wenn ein mechanisches Getriebe mit dem Verhältnis 7:3 verwendet wird.			
AnaDig	Für analoge Encoder: Wert 4			
	Für digitale Encoder: Wert 1			
(1) Wenn ein mechanisches	Getriebe verwendet wird.			

## Beispiele:

Typ des Encoders	Vorschub der linearen Achse	Mechanisches Getriebe	Ergebnis
Analoger Encoder	Eine Umdrehung der Eingangswelle	Keine	ResolENC2Num: (155/ 0,005) x 1 x 1 = 31000
Auflösung: 1 Periode/Zeile	entspricht 155 mm.		ResolENC2Denom: 1 x 1 + 4 x 4
entspricht 0,02 mm, daher entspricht 1 Encoder-		Verhältnis 7:3	ResolENC2Num: (155/ 0,005) x 1 x 1 = 93000
Inkrement 0,005 mm.			ResolENC2Denom: 1 x 7 + 4 x 28
Digitaler Encoder ABI	Eine Umdrehung der	Keine	ResolENC2Num: (155/ 0,005 x 1 x 1 = 31000
Auflösung: 1 Periode/Zeile	Eingangswelle entspricht 155 mm		ResolENC2Denom: 1 x 1 + 1 x 1
entspricht 0,02 mm, daher entspricht 1 Encoder-		Verhältnis 7:3	ResolENC2Num: (155/ 0,005 x 1 x 1 = 93000
Inkrement 0,005 mm.			ResolENC2Denom: 1 x 7 + 1 x 7
Digitaler Encoder EnDat 2.2	Eine Umdrehung der	Keine	ResolENC2Num: (155/ 0,005 x 1 x 1 = 31000
oder SSI	Eingangswelle entspricht 155 mm.		ResolENC2Denom: 1 x 1 + 1 x 1
Auflösung: 1 Encoder- Inkrement (1 Bit) entspricht		Verhältnis 7:3	ResolENC2Num: (155/ 0,005 x 1 x 1 = 93000
0,005 mm.			ResolENC2Denom: 1 x 7 + 1 x 7

## Messen des Verhältnisses (Alternative)

## Vorgehensweise:

Schritt	Aktion
1	Setzen Sie den Parameter <i>ENC_ModeOfMaEnc</i> auf den Wert 0, damit der Motor während des Verfahrens nicht kontrolliert wird.
2	Lesen Sie den Wert des Parameters _ <i>Inc_ENC2Raw</i> mithilfe der Inbetriebnahme-Software.
3	Bewegen Sie die Motorwelle mithilfe der Inbetriebnahmesoftware um geanu eine Umdrehung in die positive Richtung.
4	Berechnen Sie die Abweichung von _ <i>Inc_ENC2Raw</i> vor und nach der Umdrehung des Motors.
5	Setzen Sie den Wert des Parameters ResolENC2Num auf die berechnete Abweichung.
6	Setzen Sie den Parameter ResolENC2Denom auf:  • Für analoge Encoder: Wert 4  • Für digitale Encoder: Wert 1
7	Setzen Sie den Wert für den Parameter ENC_ModeOfMaEnc auf den ursprünglichen Wert.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
_Inc_ENC2Raw	Rohinkrementwert von Encoder 2  Dieser Parameter wird nur zur Inbetriebnahme von Encoder 2 benötigt, wenn die Auflösung des Maschinen-Encoders nicht bestimmbar ist.  Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte	Encinc	INT32 R/- -	Modbus 7754 IDN P-0-3030.0.37

## Parameter für das Verhältnis

Parametername	Beschreibung	Einheit	Datentyp	Parameteradresse
HMI-Menü		Mindestwert	R/W	über Feldbus
HMI-Name		Werkseinstellung	Persisten-	
		Höchstwert	te Variablen	
			Expert	
ResolENC2Num	Auflösung Encoder 2, Zählerwert.	Encinc	INT32	Modbus 20492
	Digitale Encoder:	1	R/W	IDN P-0-3080.0.6
	Angabe der Encoderinkremente, welche der externe Encoder bei einer oder mehreren Umdrehungen der Motorwelle liefert.	10000 2147483647	per.	
	Der Wert wird mit einem Zähler und einem Nenner angegeben, so dass es zum Beispiel möglich ist, den Getriebefaktor eines mechanischen Getriebes zu berücksichtigen.			
	Der Wert darf nicht auf 0 gesetzt werden.			
	Der Wert des Auflösungsfaktors wird erst übernommen, wenn der Zählerwertes übergeben wird.			
	Beispiel: Eine Motorumdrehung bewirkt 1/3 Encoderumdrehung bei einer Encoderauflösung von 16384 EncInc/Umdrehung.			
	ResolENC2Num = 16384 EncInc			
	ResolENC2Denom = 3 Umdrehungen			
	Analoge Encoder:			
	Num/Denom muss entsprechend der Anzahl von analogen Perioden pro 1 Motorumdrehung eingestellt werden.			
	Beispiel: Eine Motorumdrehung bewirkt 1/3 Encoderumdrehung bei einer Encoderauflösung von 16 analogen Perioden pro Umdrehung.			
	ResolENC2Num = 16 Perioden			
	ResolENC2Denom = 3 Umdrehungen			
	Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte			
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4			
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.			
ResolENC2Denom	Auflösung Encoder 2, Nennerwert.	Umdrehung	INT32	Modbus 20490
	Beschreibung siehe Zähler (ResolEnc2Num).	1	R/W	IDN P-0-3080.0.5
	Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte	1	per.	
	Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4	16383	-	
	Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.			
	Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.			

## Einstellen der maximalen Abweichung zwischen dem Motor-Encoder und dem Maschinen-Encoder

Die maximale Abweichung zwischen dem Motor-Encoder und dem Maschinen-Encoder kann über den Parameter  $p\_MaxDifToENC2$  definiert werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
p_MaxDifToENC2	Maximal zulässige Abweichung der Encoderpositionen.  Die maximal zulässige Positionsabweichung zwischen den Encoderpositionen wird zyklisch überwacht. Bei Überschreitung des Grenzwertes wird ein Fehler erkannt.  Die Positionsabweichung kann über den Parameter '_p_DifEnc1ToEnc2' ausgelesen werden.  Defaultwert entspricht 1/2 Motorumdrehung.  Der Maximalwert entspricht 100 Motorumdrehungen.  Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte  Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.	Inc 1 65536 13107200	INT32 R/W per	Modbus 20494 IDN P-0-3080.0.7

## Einstellung für die Positionierung

## Zählrichtung des Maschinen-Encoders einstellen

In Abhängigkeit der mechanischen Komponenten gehen die Bewegungen für den Motor-Encoder und den Maschinen-Encoder in verschiedene Richtungen. Die Zählrichtung für beide Encoders muss identisch sein, wenn die Bewegungen in unterschiedliche Richtungen gehen.

Verfahren für die Prüfung der Zählrichtung:

Schritt	Aktion
1	Setzen Sie den Parameter <i>ENC_ModeOfMaEnc</i> auf den Wert 0, damit der Motor während des Verfahrens nicht kontrolliert wird.
2	Lesen Sie die Werte der Parameters _p_act_ENC1 und _p_act_ENC2 mithilfe der Inbetriebnahmesoftware.
3	Bewegen Sie den Motor mithilfe der Inbetriebnahmesoftware.
4	Vergleichen Sie die geänderten Werte der beiden Parameter _p_act_ENC1 und _p_ act_ENC2.
	Wenn beide Parameter erhöht oder gesenkt wurden, ist die Zählrichtung korrekt.
5	Wenn die Parameter eine Zählung in unterschiedlichen Richtungen anzeigen, setzen Sie den Parameter <i>InvertDirOfMaEnc</i> auf 1, um die Zielrichtung anzupassen.
6	Setzen Sie den Parameter ENC_ModeOfMaEnc auf seinen usprünglichen Wert.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
_p_act_ENC1	Istposition Encoder 1  Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte	usr_p	INT32 R/- -	Modbus 7758 IDN P-0-3030.0.39
_p_act_ENC2	Istposition Encoder 2 (Modul)  Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte	usr_p	INT32 R/- -	Modbus 7732 IDN P-0-3030.0.26
InvertDirOfMaEnc	Umkehr der Richtung des Maschinen-Encoders.  0 / Inversion Off: Umkehr der Richtung ist aus  1 / Inversion On: Umkehr der Richtung ist an  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte  Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.	- 0 0 1	UINT16 R/W per	Modbus 20496 IDN P-0-3080.0.8

## Modus des Maschinen-Encoders einstellen

Der Modus des Maschinen-Encoders kann über den Parameter *ENC\_ModeOfMaEnc* definiert werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENC_ModeOfMaEnc	Modus des Maschinen-Encoders.  0 / None: Maschinen-Encoder wird nicht zur Motorregelung verwendet  1 / Position Control: Maschinen-Encoder wird zur Motorregelung verwendet  2 / Velocity And Position Control: Maschinen-Encoder wird zur Geschwindigkeits- und Lageregelung verwendet  Es ist nicht möglich, den Maschinen-Encoder zur Geschwindigkeitsregelung und den Motor-Encoder zur Lageregelung zu verwenden.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte  Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen.	- 0 1 2	UINT16 R/W per	Modbus 20484 IDN P-0-3080.0.2

#### Quelle für das Lesen des absoluten Positionswerts einstellen

Die Quelle für das Lesen des absoluten Positionswerts kann über den Parameter *ENC abs source* definiert werden.

Setzen Sie diesen Parameter auf den Wert **Encoder 2 (Modul)**, um die Positionsgenauigkeit zu erhöhen.

Diese Einstellung ist nur für Encoder mit der Schnittstelle EnDat 2.2, BiSS oder SSI relevant.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENC_abs_source	Quelle für Einstellung der Encoder- Absolutposition.  0 / Encoder 1: Absolutposition von Encoder 1 bestimmen  1 / Encoder 2 (module): Absolutposition von Encoder 2 bestimmen (Modul)  Dieser Parameter legt die Encoder-Quelle fest, die nach Ausschalten und Wiedereinschalten zur Bestimmung der Absolutposition verwendet wird. Wenn der Parameter auf Encoder 1 gestellt wird, wird die Absolutposition von Encoder 1 gelesen und in die Systemwerte von Encoder 2 kopiert.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.	- 0 0 1	UINT16 R/W per	Modbus 1354 IDN P-0-3005.0.37

## Prüfung des maximalen Positionswerts des Maschinen-Encoders

### **Beschreibung**

Für jeden Maschinen-Encoder mit der Schnittstelle EnDat 2.2, BiSS oder SSI muss geprüft werden, ob der maximale Positionswert des Maschinen-Encoders den maximalen Positionierungswert des Antriebs überschreitet.

Der maximale Positionswert des Maschinen-Encoders ist von zwei Faktoren abhängig:

- Die Auflösung des Maschinen-Encoders
- Das Verhältnis zwischen dem Motor-Encoder und dem Maschinen-Encoder, Seite 37

Für die Berechnung des maximalen Positionswerts des Maschinen-Encoders kann eine Formel verwendet werden.

Wenn der maximale Positionswert des Maschinen-Encoders den maximalen Positionierungswert des Antriebs überschreitet, können Sie entweder die mechanischen Komponenten auswechseln (z. B. durch einen Maschinen-Encoder mit einer niedrigen Auflösung oder ein mechanisches Getriebe mit einer geringeren Übersetzung) oder Sie können die Auflösung des Maschinen-Encoders über einen Parameter begrenzen.

#### **Maximalen Positionswert berechnen**

Der maximale Positionswert des Maschinen-Encoders kann mithilfe der neuen Formel berechnet werden. Das Ergebnis muss kleiner oder gleich 2147483647 sein.

$$2^{RESOBITS} \times \left(\frac{\text{Resolenc2Denom}}{\text{Resolenc2Num}}\right) \times 131072 \le 2147483647$$

#### Definition der RESOBITS (Auflösungsbits):

Schnittstelle	Wert für RESOBITS
Rotary EnDat 2.2	Anzahl der Bits der Singleturn-Auflösung sowie die Anzahl der Bits der Multiturn-Auflösung (siehe technische Daten des Encoders für die Werte) <sup>(1)</sup>
Linear EnDat 2.2	Anzahl der Bits der Positionsauflösung (siehe die technischen Daten des Encoders für die Werte)
Rotary BiSS	Anzahl der Bits der Singleturn-Auflösung (wie für den Parameter <i>ENCDigBISSResSgI</i> ) sowie Anzahl der Bits der Multiturn-Auflösung (wie für den Parameter <i>ENCDigBISSResMul</i> ) <sup>(1)</sup>
Rotary SSI	Anzahl der Bits der Singleturn-Auflösung (wie für den <i>ENCDigSSIResSgl</i> ) sowie Anzahl der Bits der Multiturn-Auflösung (wie für den <i>ENCDigSSIResMult</i> ) <sup>(1)</sup>
Linear SSI	Anzahl der Bits der Positions-Auflösung (wie für den ENCDigSSILinRes)
(1) Im Fall eines Singletur	n-Encoders ist der Wert für die Bits der Multiturn-Auflösung gleich 0.

Wenn der maximale Positonswert des Maschinen-Encoders den maximalen Positionierungswert des Antriebs überschreitet und wenn die mechanischen Komponenten nicht ausgewechselt werden können, besteht die Möglichkeit, die Auflösung des Maschinen-Encoders über einen Parameter zu begrenzen.

**HINWEIS:** Das Begrenzen der Auflösung des Maschinen-Encoders führt zu einer erheblichen Reduzierung des mechanischen Bewegungsbereichs.

## Auflösung des Maschinen-Encoders begrenzen

Für Dreh-Encoder kann die Auflösung des Maschinen-Encoders durch die Angabe der Bits für die Multiturn-Auflösung über den Parameter *ENCDigResMulUsed* begrenzt werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigResMulUsed	Anzahl der verwendeten Bits der Multiturn- Auflösung des Encoders.  Gibt die Anzahl der für die Positionsauswertung verwendeten Bits der Multiturn-Auflösung an.  Wenn ENCDigResMulUsed = 0, werden alle Bits der Multiturn-Auflösung des Encoders verwendet.  Beispiel:  Wenn ENCDigResMulUsed = 11, werden 11 Bits der Multiturn-Auflösung des Encoders verwendet.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte  Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.	Bit 0 0 24	UINT16 R/W per	Modbus 21014 IDN P-0-3082.0.11

Für Linear-Encoder kann die Auflösung des Maschinen-Encoders durch die Angabe der Bits für die Positionsauflösung über den Parameter *ENCDigLinBitsUsed* begrenzt werden.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
ENCDigLinBitsUsed	Linear-Encoder: Anzahl der verwendeten Bits der Positionsauflösung.  Gibt die Anzahl der für die Positionsauswertung verwendeten Bits der Positionsauflösung an.  Wenn ENCDigLinBitsUsed = 0, werden alle Bits der Positionsauflösung des Encoders verwendet.  Beispiel:  Wenn ENCDigLinBitsUsed = 22, werden nur 22 Bits der Positionsauflösung des Encoders verwendet.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte  Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Produkts übernommen.  Verfügbar mit Firmware-Version ≥V01.06.	Bit 0 0 31	UINT16 R/W per	Modbus 21020 IDN P-0-3082.0.14

## Beispiele für Dreh-Encoder

## Beispiel 1:

Auflösung Singleturn-Bits: 17 Bits

Auflösung Multiturn-Bits: 12 Bits

· Mechanisches Getriebe: Keine

Parameter ResolENC2Num: 131072

Parameter ResolENC2Denom: 1

 $2^{(17+12)}$  x (1/131072) x 131072 = 536870912

536870912 ist kleiner als 2147483647. Eine Begrenzung der Auflösung ist nicht erforderlich.

### Beispiel 2:

• Auflösung Singleturn-Bits: 17 Bits

Auflösung Multiturn-Bits: 12 Bits

· Mechanisches Getriebe: 3:1

Parameter ResolENC2Num: 131072

Parameter ResolENC2Denom: 3

 $2^{(17+12)} \times (3/131072) \times 131072 = 1610612736$ 

1610612736 ist kleiner als 2147483647. Eine Begrenzung der Auflösung ist nicht erforderlich.

### Beispiel 3:

• Auflösung Singleturn-Bits: 17 Bits

Auflösung Multiturn-Bits: 12 Bits

· Mechanisches Getriebe: 5:1

Parameter ResolENC2Num: 131072

Parameter ResolENC2Denom: 5

 $2^{(17+12)}$  x (5/131072) x 131072 = 2684354560

2684354560 ist größer als 2147483647. Wechseln Sie die mechanischen Komponenten aus (z. B. durch einen Maschinen-Encoder mit einer geringeren Auflösung oder durch ein mechanisches Getriebe mit einer geringeren Übersetzung) oder begrenzen Sie die Auflösung des Maschinen-Encoders über den Parameter *ENCDigResMulUsed*.

Begrenzung der Auflösung des Maschinen-Encoders:

Parameter ENCDigResMulUsed: 11

 $2^{(17+11)} x (5/131072) x 131072 = 1342177280$ 

1342177280 ist kleiner als 2147483647.

## Beispiele für Linear-Encoder

#### Beispiel 1:

Auflösungsbits: 20 Bits

• 10 Motorumdrehungen entsprechen 3000 Encoder-Inkrementen

Parameter ResolENC2Num: 3000
 Parameter ResolENC2Denom: 10

2<sup>20</sup> x (10/3000) x 131072 = 458129845

458129845 ist kleiner als 2147483647. Eine Begrenzung der Auflösung ist nicht erforderlich.

#### Beispiel 2:

· Auflösungsbits: 24 Bits

• 10 Motorumdrehungen entsprechen 6702 Encoder-Inkrementen

Parameter ResolENC2Num: 6702
 Parameter ResolENC2Denom: 10
 224 x (10/6702) x 131072 = 3281144816

3281144816 ist größer als 2147483647. Wechseln Sie die mechanischen Komponenten aus (z. B. durch einen Maschinen-Encoder mit einer geringen Auflösung oder durch ein mechanisches Getriebe mit einer geringeren Übersetzung) oder begrenzen Sie die Auflösung des Maschinen-Encoders über den Parameter *ENCDigLinBitsUsed*.

Begrenzung der Auflösung des Maschinen-Encoders:

• Parameter ENCDigLinBitsUsed: 23

 $2^{23}$  x (10/6702) x 131072 = 1640572408

1640572408 ist kleiner als 2147483647.

## Einstellungen für Encoder von Fremdmotoren

## **Verwendung als Motor-Encoder**

### **Allgemeines**

Wenn Motoren von Drittanbietern verwendet werden, kann eine falsche Parametrierung oder Verdrahtung zu unbeabsichtigten Bewegungen oder zur Zerstörung führen.

## **AWARNUNG**

#### UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Motor-Encoder mit dem Encodermodul kompatibel ist.
- · Stellen Sie sicher, dass der Motor korrekt angeschlossen sind.
- Stellen Sie die richtigen Werte für die entsprechenden Parameter ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Parameter von Fremdmotoren ebenfalls korrekt konfiguriert sind, da das Typenschild vom Encoder nicht gelesen werden kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Wenn die SinCos 1Vpp-Schnittstelle (ohne Hall) verwendet wird, verursacht eine statische Last des Motors (beispielsweise vertikale Achse) einen falschen Referenzpunkt für die Kommutierung. Eine falsche Kommutierung kann unbeabsichtigte Bewegungen auslösen.

## **AWARNUNG**

#### **UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNG**

Stellen Sie sicher, dass beim Aktivieren der Endstufe keine statische Last (zum Beispiel hängende Last auf Vertikalachse) auf den Motor wirken kann, die größer ist als 10 % des Nennwertes (für den Motor spezifiziertes Drehmoment oder spezifierte Kraft).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Motor muss sich frei bewegen können, während Sie die Kommutation einstellen. Wenn sich der Motor nicht frei bewegen kann, führt dies zu einem falschen Referenzpunkt für die Kommutation. Falsche Kommutation kann unbeabsichtigte Bewegungen auslösen und hat geringere Effizienz zur Folge.

## **AWARNUNG**

#### **UNBEABSICHTIGTES VERHALTEN**

- Führen Sie erste Testfahrten ohne angekoppelte Lasten durch.
- Installieren Sie Linearmotoren in horizontaler Position.
- Stellen Sie sicher, dass die Haltebremse gelöst ist, bevor Sie die Testfahrt durchführen.
- Berücksichtigen Sie, dass die Signale der Endschalter während der Testfahrt nicht evaluiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster für NOT-HALT erreichbar ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

#### Fremdmotoren / -Encoder

Die Inbetriebnahme-Software, Seite 22 ermöglicht das Parametrieren, Speichern und Verwalten verschiedener Motortypen. Verwenden Sie dazu die Registerkarte [3rd party motor].

- Geben Sie die Motordaten in die entsprechenden Felder ein. Die Werte sind dem Typenschild oder dem Datenblatt des Motors zu entnehmen. Siehe auch Hinweise zu den Motordaten, Seite 48.
- Prüfen Sie die eingegebenen Werte, bevor Sie sie speichern. Der Motor kann auch mit falschen Werten laufen. Das bedeutet, dass die Motorbewegung nicht zwangsläufig Aufschluss über die Richtigkeit der Werte gibt.
- Gehen Sie alle 5 Schritte des Assistenten (am unteren Bildschirmrand) durch.
- · Speichern Sie die Motordaten.

#### Hinweise zu den Motordaten

Die nachstehende Tabelle enthält eine Erklärung zu den verschiedenen Werten:


Bezeichnung	Einheit	Bedeutung und Hinweise	
M_n_nom	Drehend: 1/min	Drehend: Nenndrehzahl.	
	Linear: mm/s	Linear: Nenngeschwindigkeit.	
M_I_max	Arms	Höchststrom.	
M_I_nom	Arms	Nennstrom.	
M_I_0	Arms	Dauerstillstandsstrom.	
M_U_max	V	Maximal zulässige Wicklungsspannung.	
M_Polepair	-	Polpaarzahl.	
M_M_0	Drehend: Ncm	Drehend: Dauerstillstandsmoment.	
	Linear: N	Linear: Dauerstillstandsmoment.	
M_R_UV	Ω	Wicklungswiderstand.	
M_L_q	mH	Wicklungsinduktivität des Stators, vertikal gemessen mit Bezug auf die Richtung des Magnetfelds des Rotors zwischen 2 Verbindungen.	
M_L_d	mH	Wicklungsinduktivität des Stators, gemessen in Richtung des Magnetfelds des Rotors zwischen 2 Verbindungen.	
M_Fieldrotation	-	Dieser Wert wird zur Anpassung der Bewegungsrichtung verwendet. Wenn die Testbewegung trotz einer korrekten Wicklung eine falsche Zählrichtung ergibt, muss dieser Wert von 1 zu 0 bzw. von 0 zu 1 geändert werden, um die Zählrichtung zu korrigieren.	
M_kE	Drehend: Vrms/1000 U/min Linear: Vrms/(m/s)	Die Spannungskonstante kE entspricht der induzierten Spannung zwischen 2 Verbindungen (Leitung zu Leitung) bei 1000 U/min. Zum Konvertieren von Vs in Vrms/1000 U/min multiplizieren Sie Vs mit 1000 x 2 $\pi$ /60 s. (Beispiel: 0,28648 Vs x 104,7198/s = ~30 V).	
M_I2T	ms	Maximal zulässige Dauer für maximalen Strom.	
M_n_max	Drehend: 1/min	Drehend: Maximal zulässige Drehzahl.	
	Linear: mm/s	Linear: Maximal zulässige Geschwindigkeit.	
M_Jrot	Drehend: Ncm	Trägheitsmoment.	
	Linear: N		

**HINWEIS:** Diese Information ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich und die Werte müssen u. U. konvertiert werden.

#### Schnittstelle für Hall-Effekt-Sensoren

### Überblick

Die Sequenzen des Hall-Effekt-Sensorsignals müssen dem Muster 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 6 entsprechen, wie der nachstehenden Abbildung zu entnehmen ist.

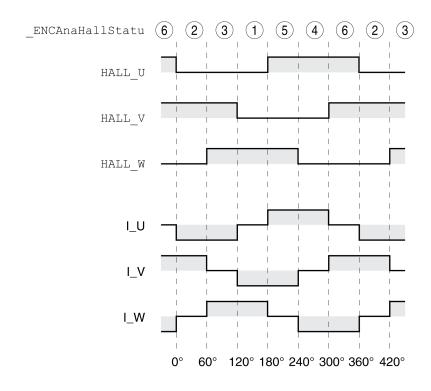

Die Encoder von Fremdmotoren können ein anderes Muster ausgeben, auch wenn die Bezeichnungen *HALL\_U*, *HALL\_V* und *HALL\_W* verwendet werden. In einem solchen Fall müssen die Encoder-Pins *HALL\_U*, *HALL\_V* und *HALL\_W* anders verdrahtet werden.

## Prüfung der Sequenz

Beobachten und notieren Sie die Werte der Parameter *\_ENCAnaHallStatu* in der Inbetriebnahmesoftware für eine Rotation der Motorwelle in der positiven Richtung der Bewegung. Die positive Richtung entspricht der Drehung der Motorwelle im Uhrzeigersinn, wenn der Nutzer auf die Stirnfläche der herausgeführten Motorwelle blickt.

Die notierte Sequenz muss dem Muster 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 6 entsprechen.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen	Parameteradresse über Feldbus
			Expert	
_ENCAnaHallStatu	Sequenz der Hall-Effekt-Sensorsignale eines analogen Encoders  Dieser Parameter dient zum Lesen der Sequenz der Hall-Effekt-Sensorsignale eines analogen Encoders mit der Schnittstelle "SinCos 1Vpp (mit Hall)".  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte	- 0 - 7	UINT16 R/- -	Modbus 20742 IDN P-0-3081.0.3

Wenn die notierte Sequenz abweicht, müssen Sie die Verdrahtung des Hall-Effekt-Sensors anpassen:

- Für die Sequenz 4 5 1 3 2 6: Vertauschen der Hall-Effekt-Signale HALL U mit HALL V.
- Für die Sequenz 1 3 2 6 4 5: Vertauschen der Hall-Effekt-Signale HALL\_V mit HALL\_W.
- Für die Sequenz 4 6 2 3 1 5: Vertauschen der Hall-Effekt-Signale HALL U mit HALL W, HALL V mit HALL U und HALL W mit HALL V.

**HINWEIS:** Wenn die notierte Sequenz in der obigen Liste nicht enthalten ist, wird Ihr Hall-Effekt-Sensor nicht unterstützt.

### Einstellungen für Wake & Shake

#### **Allgemeines**

Der Motor muss sich frei bewegen können, während Sie die Kommutation einstellen. Wenn sich der Motor nicht frei bewegen kann, führt dies zu einem falschen Referenzpunkt für die Kommutation. Falsche Kommutation kann unbeabsichtigte Bewegungen auslösen und hat geringere Effizienz zur Folge.

## **AWARNUNG**

#### **UNBEABSICHTIGTES VERHALTEN**

- Führen Sie erste Testfahrten ohne angekoppelte Lasten durch.
- Installieren Sie Linearmotoren in horizontaler Position.
- Stellen Sie sicher, dass die Haltebremse gelöst ist, bevor Sie die Testfahrt durchführen.
- Berücksichtigen Sie, dass die Signale der Endschalter während der Testfahrt nicht evaluiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Taster für NOT-HALT erreichbar ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Funktion Wake & Shake entspricht einer Testbewegung für die automatische Feststellung des Kommutierungswinkels.

Wake & Shake wird verwendet, wenn der Kommutierungswinkel nicht mittels anderer Mechanismen festgestellt werden kann, beispielsweise über die Schnittstelle SinCos Hiperface, Hall-Effektsignale oder den Resolver.

Wake & Shake ist nur für Motor-Encoder erhältlich.

Die Wake & Shake-Bewegung startet in den folgenden Fällen:

- Mit analogen Encodern mit der Schnittstellen SinCos 1Vpp (ohne Hall):
   Wenn die Leistungsstufe (nach dem Starten des Antriebs) zum ersten Mal aktiviert wird.
- Mit analogen Encodern mit der Schnittstelle SinCos Hiperface und Encodern mit der Resolver-Schnittstelle:

Während der Inbetriebnahme über den Assistenten der Inbetriebnahmesoftware.

### Verstärkung für Wake & Shake

Verwenden Sie den Parameter WakesAndShakeGain, um Wake & Shake an Ihr mechanisches System anzupassen.

Parametername HMI-Menü HMI-Name	Beschreibung	Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert	Datentyp R/W Persistente Variablen Expert	Parameteradresse über Feldbus
WakesAndShake- Gain	Verstärkung für Wake & Shake.  Wenn Wake & Shake nicht korrekt funktioniert, kann mit diesem Parameter die Dynamik von Wake & Shake angepasst werden.  Wert >100 %: Erhöht die Dynamik, was zu weniger Motorbewegung führt.  Wert <100 %: Verringert die Dynamik, was zu mehr Motorbewegung führt.  Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4  In Schritten von 0,1 %.  Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.  Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.	% 1,0 100,0 400,0	UINT16 R/W per	Modbus 20508 IDN P-0-3080.0.14

# Diagnose und Fehlerbehebung

## Mechanische und elektrische Probleme

Weitere Informationen zur Diagnose und Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch des Antriebs. In diesem Abschnitt werden Fehler und Maßnahmen zur Störungsbehebung am Encoder 2 beschrieben.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Motor dreht sich nicht.	Der Motor wird von der Haltebremse blockiert.	Haltebremse öffnen.
		Bremse und Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren.
	Die Motorphasen werden unterbrochen.	Motorkabel und Anschluss prüfen und nach Bedarf korrigieren oder austauschen. Eine oder mehrere Motorphasen sind nicht angeschlossen.
	Kein Drehmoment.	Parameter für maximalen Strom und die maximale Drehgeschwindigkeit auf Werte größer als Null definieren.
	Falscher Betriebsmodus ausgewählt.	Eingangssignal und Parameter für den geschwünschten Betriebsmodus definieren.
	Antriebssystem ist ausgeschaltet.	Antriebssystem einschalten. Endstufe aktivieren.
	Der analoge Sollwert fehlt.	Steuerungsprogramm und Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren.
	Motorphasen sind umgekehrt.	Reihefolge der Motorphasen korrigieren.
	Motor ist mechanisch blockiert.	Gekoppelte Komponenten prüfen und nach Bedarf korrigieren.
	Strombegrenzung aktiv (analoger Eingang oder Parameter).	Strombegrenzung prüfen und nach Bedarf korrigieren.
	Falsche Anpassung des Kommutierungsoffsetwinkels.	Anpassung validieren und Kommutierungsoffsetwinkel erneut in Betrieb nehmen.
Motor ruckt kurz.	Motorphasen sind umgekehrt.	Motorkabel und Anschluss prüfen und nach Bedarf korrigieren. Motorphasen U, V und W auf dieselbe Weise an den Motor und die Geräteenden anschließen.
	Falsche Einstellung des Parameters M_ Fieldrotation.	Die Einstellung des Parameters <i>M_Fieldrotation</i> prüfen und nach Bedarf korrigieren.
	Resolver-Signale sind umgekehrt.	SIN+ und SIN- vertauschen.
	Falsche Anpassung des Kommutierungsoffsetwinkels.	Anpassung validieren und Kommutierungsoffsetwinkel erneut in Betrieb nehmen.
	Falsche Motordaten, z. B. Anzahl der Polpaare oder Induktivitätswerte.	Motordaten prüfen und nach Bedarf korrigieren.
Motor schwingt.	P-Verstärkung des Geschwindigkeitsregler ist zu hoch.	P-Verstärkung verringern (Geschwindigkeitsregler).
	Fehler im Motor-Encoder-System.	Motor-Encoder-Kabel prüfen und nach Bedarf korrigieren.
	Bezugspotential des analogen Signals fehlt.	Bezugspotential des analogen Signals an die Quelle für den Bezugswert anschließen.
	Falsche Motordaten, z. B. Anzahl der Polpaare oder Induktivitätswerte.	Motordaten prüfen und nach Bedarf korrigieren.
Motorbewegung ist zu weich.	TNn-Integral-Anteil ist zu groß.	TNn verringern (Geschwindigkeitsregler).
	P-Verstärkung des Geschwindigkeitsregler ist zu gering.	P-Verstärkung erhöhen (Geschwindigkeitsregler).
	Falsche Motordaten, z. B. Anzahl der Polpaare oder Induktivitätswerte.	Motordaten prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Motorbewegung ist zu rau.	TNn-Integral-Anteil ist zu klein.	TNn erhöhen (Geschwindigkeitsregler).
	P-Verstärkung des Geschwindigkeitsregler ist zu groß.	P-Verstärkung verringern (Geschwindigkeitsregler).
	Falsche Motordaten, z. B. Anzahl der Polpaare oder Induktivitätswerte.	Motordaten prüfen und nach Bedarf korrigieren.
Inbetriebnahmesoftware kann keine Verbindung zum Antrieb	Antriebssystem ist ausgeschaltet.	Antriebssystem einschalten.
herstellen.	Verdrahtungsfehler.	Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung korrekt ist.
	Falsche PC-Schnittstelle wurde ausgewählt.	Korrekte Schnittstelle auswählen.
Motor erzeugt kein ausreichendes Drehmoment.	Falsche Anpassung des Kommutierungsoffsetwinkels.	Anpassung validieren und Kommutierungsoffsetwinkel erneut in Betrieb nehmen.
Motortemperatur ist zu hoch (l²t- Begrenzung wurde ausgelöst).	Falsche Anpassung des Kommutierungsoffsetwinkels.	Anpassung validieren und Kommutierungsoffsetwinkel erneut in Betrieb nehmen.
Motor erreicht nicht die maximale Drehgeschwindigkeit.	Falsche Motordaten, z. B. Anzahl der Polpaare oder Induktivitätswerte.	Motordaten prüfen und nach Bedarf korrigieren.
Motor positioniert ungenau und läuft nicht rund.	Falscher Resolver-Bezugspunkt.	Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Kundendienst von Schneider Electric. / Wechseln Sie den Motor aus.
	Falsche Anregungsfrequenz.	Beim Anbieter die korrekte Anregungsfrequenz nachfragen und die Frequenz korrigieren.
	Kabelschirm ist nicht korrekt angeschlossen.	Kabel prüfen und nach Bedarf korrigieren oder austauschen.
Fehlermeldung LOS (Loss of Signal, Signalverlust), Sinus- oder Cosinusamplitude ist zu klein.	Resolver-Übersetzungsverhältnis wurde nicht ordnungsgemäß parameteriert.	Resolver-Daten prüfen und nach Bedarf korrigieren.

## Glossar

#### D

#### DOM:

**D**ate **o**f **m**anufacturing: Auf dem Typenschild des Produkts ist das Herstellungsdatum im Format TT.MM.JJ oder im Format TT.MM.JJJ angegeben. Beispiel:

31.12.09 entspricht dem 31. Dezember 2009

31.12.2009 entspricht dem 31. Dezember 2009

#### Drehrichtung:

Rotation der Motorwelle in einer positiven oder negativen Drehrichtung. Die positive Richtung entspricht der Drehung der Motorwelle im Uhrzeigersinn, wenn der Nutzer auf die Stirnfläche der herausstehenden Motorwelle blickt.

#### Е

#### E/A:

Eingänge/Ausgänge

### EMV:

Elektromagnetische Verträglichkeit

#### **Endschalter/Positionsschalter:**

Schalter, die ein Überfahren des zulässigen Verfahrbereichs signalisieren.

## F

#### Fault reset:

Eine Funktion, mit der ein Antrieb nach einem erkannten Fehler wieder in den regulären Betriebszustand versetzt wird, nachdem die Fehlerursache beseitigt worden ist und der Fehler nicht mehr ansteht.

#### Fault:

"Fault" entspricht einem Status, der von einem Fehler verursacht werden kann. Weitere Informationen finden Sie in den relevanten Normen, wie z. B. IEC 61800-7, ODVA CIP (Common Industrial Protocol).

#### Fehler:

Diskrepanz zwischen dem berechneten, beobachteten oder gemessenen Wert bzw. den Bedingungen und dem festgelegten oder theoretisch korrekten Wert oder der Bedingung.

#### Fehlerklasse:

Klassifizierung von Fehlern in Gruppen. Die Einteilung in unterschiedliche Fehlerklassen ermöglicht gezielte Reaktionen auf die Fehler einer Klasse, zum Beispiel nach Schwere eines Fehlers.

### G

#### **GSD-Datei:**

Eine vom Anbieter bereitgestellte Datei, die für die Inbetriebnahme des Geräts erforderlich ist und spezifische Informationen über ein Profibus-Gerät enthält.

ı

#### Inc:

Inkremente

#### Inkrementelle Signale:

Schritte eines Encoders als Rechteckimpulssequenzen Die Impulse zeigen Positionsänderungen an.

### P

#### Parameter:

Gerätedaten und -werte, die vom Benutzer gelesen und (bis zu einem gewissen Grad) eingestellt werden können.

#### PTC:

Widerstand mit einem positiven Temperaturkoeffizienten. Der Widerstandswert erhöht sich mit dem Temperaturanstieg.

### Q

## **Quick Stop:**

Eine Funktion, die im Fall eines Fehlers oder über einen Befehl zum schnellen Verzögern eines Motors eingesetzt werden kann.

### W

## Werkseinstellung:

Werkseinstellungen bei Auslieferung des Produkts

# Index

н	,
н	9

Bestimmungsgemäße Verwendung	6
P	
Parameter _ENCAnaHallStatu	.49
Parameter _Inc_ENC2Raw	.39
Parameter _ Inc_ENC2Raw Parameter _ p_act_ENC1	.42
Parameter _p_act_ENC2	42
Parameter ENC_abs_source	.43
Parameter ENC_ModeOfMaEnc	.42
Parameter ENC2_adjustment	
Parameter ENC2_type	
Parameter ENC2_usage	.23
Parameter ENCAnaPowSupply	.29
Parameter ENCDigABIMaxFreq	.33
Parameter ENCDigABImaxIx	
Parameter ENCDigBISSCoding	.31
Parameter ENCDigBISSResMul	.32
Parameter ENCDigBISSResSgl	.32
Parameter ENCDigEnDatBits	.30
Parameter ENCDigLinBitsUsed	.45
Parameter ENCDigPowSupply	.29
Parameter ENCDigResMulUsed	
Parameter ENCDigSSICoding	
Parameter ENCDigSSILinAdd	
Parameter ENCDigSSILinRes	
Parameter ENCDigSSIMaxFreq	
Parameter ENCDigSSIResMult	
Parameter ENCDigSSIResSgl	
Parameter ENCSinCosMaxIx	
Parameter InvertDirOfMaEnc	.42
Parameter <i>p_MaxDifToENC2</i>	.41
Parameter ResolENC2Denom	
Parameter ResolENC2Num	
Parameter WakesAndShakeGain	.51
Q	
Qualifikation des Personals	5
Quantitation 400   010011410	

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit ändern, ist es unerlässlich, dass Sie die in dieser Veröffentlichung gegebenen Informationen von uns bestätigen.

© 2021 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.